

Maßnahmenplan zur Inspektion und Sicherheitsüberprüfung gemäß Betriebsicherheitsverordnung und Prüfliste gemäß Maschinenverordnung 9.GPSGV

Kunde	Fa. Net Bid		
Maschinen-Nr.:	150178	Auftrags- Nr.:	
Maschinentyp:	KSTU 4000-25-6 P	Bearbeiter / Issued by:	
Baujahr:	04 / 2001	Durchwahl / Extension:	
Betriebsstunden:		E-Mail	
Prüfer:			
Prüftermin:	10.04.2019		Bretten, den 12.04.2019

Allgemeinzustand:

- Die Parallelität zwischen Tisch- und Stößelfläche liegt mit 0,06 in X-Richtung sowie mit 0,08 mm in Y-Richtung im zulässigen Toleranzfeld.
- Der Winkellauf des Stößels liegt mit 0,00 mm in X-Richtung sowie mit 0,23 mm in Y-Richtung oberhalb der zulässigen Toleranz.
- Das Gesamtspiel in den Kugelgelenken des Stößels sowie die Lagerspiele der Exzenterwelle und der Pleuellager liegen links bei 1,08 mm und rechts bei 1,00 mm und somit innerhalb der zulässigen Toleranzfelder.
- Hubverstellung ohne Funktion.
- Ausgleichszylinder undicht.
- Der Antriebsmotor ist verschmutzt.
- Wartungszyklus des Deschantriebs überschritten.
- Generell ist die Lebensdauer der Schmier- und Hydraulikschläuche überschritten (Lebensdauer nominal 6 Jahre)
- Hydraulikleiste undicht.

Sicherheitsbeanstandungen:

- Untergreifschutz vorne und hinten fehlen.
- An den Schutztüren (vorne) fehlen 3 Elemente.
- An den Scheiben ist die Dichtung defekt.

Empfehlungen / Maßnahmen:

- Instandhaltungsmaßnahmen laut der Betriebsanleitung weiterhin durchführen.
- Überprüfung der Hubverstellung.
- Die undichten, beschädigten Ausgleichszylinder erneuern um die Funktion zu gewährleisten.
- Den verschmutzten Antriebsmotor reinigen um Brandgefahren vorzubeugen.
- Standardüberholung der Desch Komplettantrieb.
- Beschädigte und überalterte Schmier- und Hydraulikschläuche austauschen (siehe Anlage Fa. Pirtek).
- Hydraulikleiste austauschen.
- Untergreifschutz vorne und hinten anbringen.
- Fehlende Elemente an den Schutztür (vorne) anbringen.
- Die Scheiben neu abdichten.